


III. Súčasti a ovládacie prvky

MODEL EXTOL® CRAFT 405425

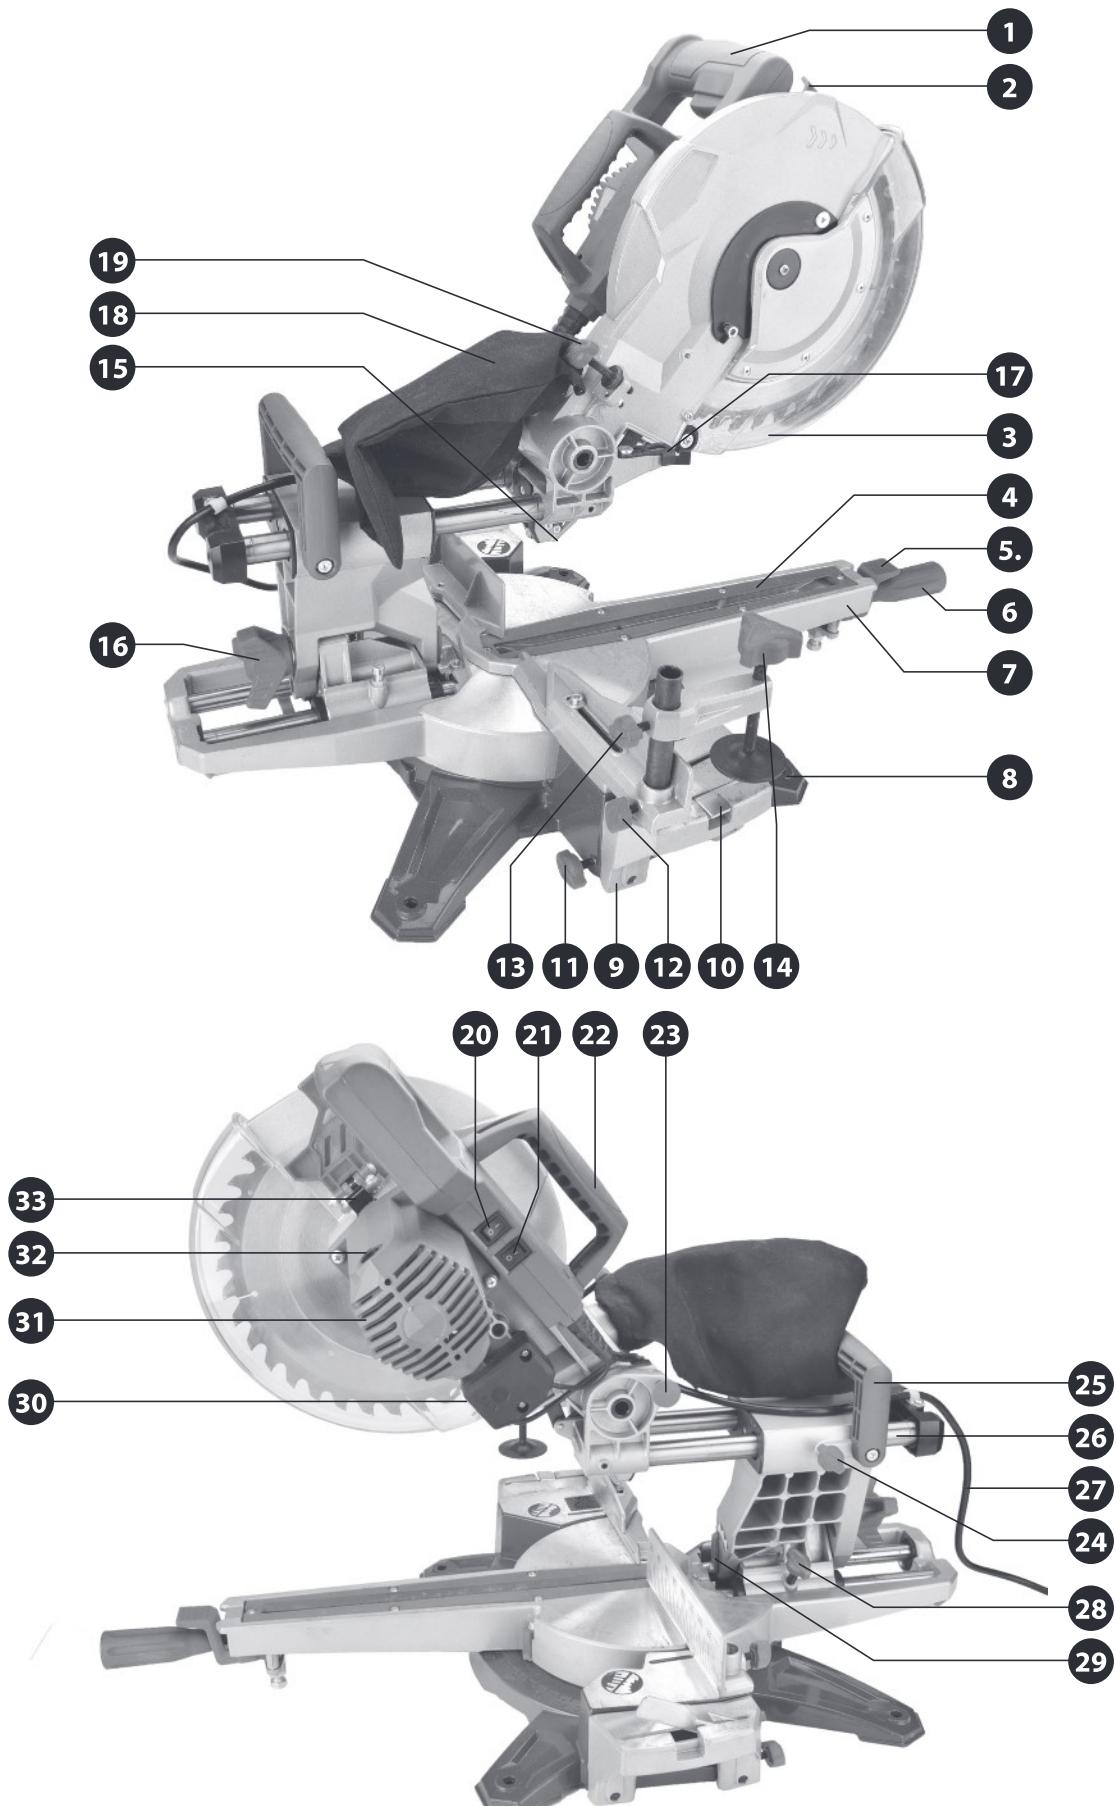



Obr. 14

Obr. 14, pozícia – popis

1. Ovládacia rukoväť
2. Poistka na sklopenie ramena píly a odklopenie krytu kotúča
3. Ochranný kryt pílového kotúča
4. Rezná drážka v otočnom stole
5. Poistka na nastavenie vodorovného (pokosového) uhla rezu píly
6. Manipulačná rukoväť na horizontálne otáčanie pracovného stola píly
7. Rameno so zárezovou drážkou
8. Podstavec píly s otvormi na pripevnenie k podkladu skrutkami
9. Výsuvné podpery pre dlhšie obrobky
10. Zarážky podpery pri rezaní kratších kusov materiálu
11. Aretačná skrutka podpery rezaného materiálu
12. Aretačná skrutka kolíka upínacej zvierky rezaného materiálu
13. Aretačná skrutka prítlačnej zvierky materiálu
14. Matica upínacej zvierky rezaného materiálu
15. Laser
16. Aretačná skrutka ramena píly na nastavenie kapovacieho (zvislého) uhla rezu
17. Zarážka hĺbkového dorazu
18. Odnímateľné vrecko na prach
19. Skrutka hĺbkového dorazu
20. Ovládacie tlačidlo lasera
21. Ovládacie tlačidlo LED svetla
22. Predná rukoväť na prenášanie píly
23. Aretačný kolík sklopeného ramena na prevoz píly
24. Aretačná skrutka horného pojazdu
25. Zadná rukoväť na prenášanie píly
26. Pojazd
27. Prívodný kábel
28. Aretačná skrutka dolného pojazdu
29. Ukazovateľ zvislého uhla rezu
30. LED svietidlo (svojimi parametrami nie je vhodné a ani určené na osvetlenie priestorov)
31. Vetracie otvory motora
32. Kryt uhlíkových kieff na výmenu
33. Aretácia otáčania vretena na výmenu/inštaláciu kotúča

MODEL EXTOL® CRAFT 405412

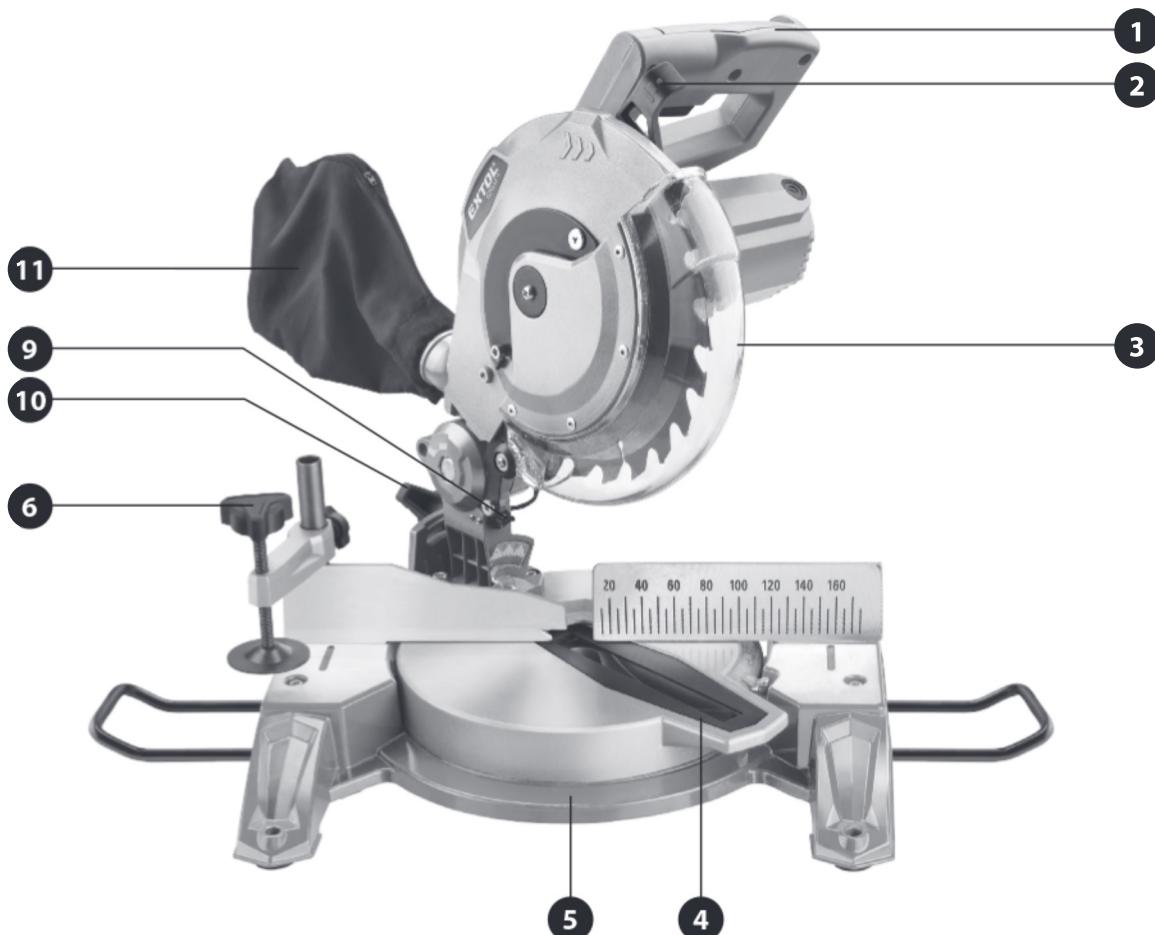

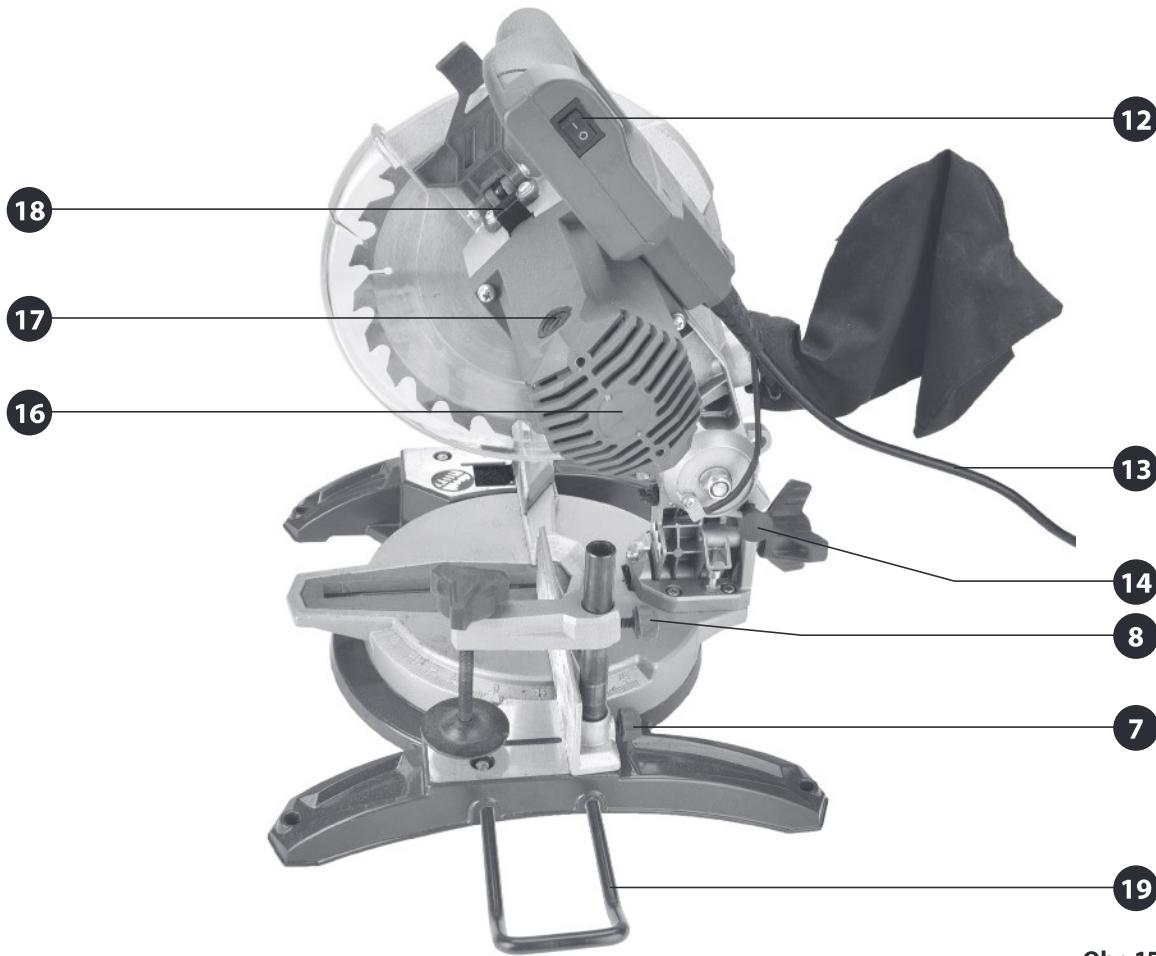

Obr. 15

Obr. 5, pozícia – popis

1. Ovládacia rukoväť
2. Poistka na sklopenie ramena píly a odklopenie krytu kotúča
3. Ochranný kryt kotúča
4. Rezná drážka v otočnom stole
5. Podstavec píly s otvormi na pripojenie k podkladu skrutky
6. Matica upínacej zvierky rezaného materiálu
7. Aretačná skrutka kolíka upínacej zvierky rezaného materiálu
8. Aretačná skrutka prítlačnej zvierky materiálu
9. Laser
10. Aretačná skrutka ramena píly na nastavenie kapovacieho (zvislého) uhla rezu
11. Odnímateľné vrecko na prach
12. Ovládacie tlačidlo lasera
13. Prívodný kábel
14. Aretačný kolík sklopeného ramena na prevoz píly
15. Aretačná skrutka na zaistenie otočného stola píly
16. Vetracie otvory motora
17. Kryt uhlíkových kieff na výmenu
18. Aretácia otáčania vretna na výmenu/inštaláciu kotúča
19. Podpery obrobku

IV. Pred uvedením píly do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA

• Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Ak výrobok komukolvek požičia alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zamedzte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom.

⚠ UPOZORNENIE

• Menší model píly Extol® Craft 405412 sa príliš nelísi od zložitejšieho modelu Extol® Craft 405425 a v mnohých prvkoch nastavenia je s ním zhodný, a tak je nastavenie píly popísané na zložitejšom modeli. Odlišné prvky nastavenia líšiace sa pri modeli Extol® Craft 405412 sú v texte ďalej uvedené.

⚠ UPOZORNENIE

• Pred inštaláciou, údržbou a čistením prístroja odpojte prívodný kábel od zdroja el. prúdu.

TRANSPORTNÁ POLOHA PÍLY A PRENÁŠANIE PÍLY

• Píla sa dodáva so zaaretovaným ramenom v sklopenej polohe. Na prenášanie píly musí byť rameno píly zaaretované v tejto zaistenej polohe. Väčší a ľahší model píly Extol® Craft 405425 sa prenáša uchopením za rukoväti podľa obr. 1. Model Extol® Craft 405412 je ľahší a menší a prenáša sa uchopením za podstavec.

nechýbajú na svojom mieste. Rukou zatočte pílovým kotúčom, či sa niekde nedotýka krytu a či sa správne a bez zábran zaviera ochranný kryt kotúča pri zdvíhaní ramena píly. Prístroj s funkčnými nedostatkami či s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu v autorizovanom servise značky – pozrite kapitolu Servis a údržba.

1. Pílu pred použitím umiestnite na stabilnú pevnú rovnú plochu a ak je to možné na zvýšenie bezpečnosti pílu pripojte k podkladu skrutkovými spojmi cez otvory v základni píly.
2. Pred pripojením napájacieho kábla píly k zdroju el. prúdu overte, či napätie v sieti zodpovedá rozsahu 220 – 240 V ~50 Hz a skontrolujte stav vidlice a izolácie prívodného kábla. Prístroj s poškodenou izoláciou nepoužívajte a zaistite jeho výmenu v autorizovanom servise značky Extol®. Za poškodenie sa považuje aj popraskaná izolácia.
3. Pred spustením píly a počas jej prevádzky vždy zaistite, aby bol prívodný kábel vždy mimo dosahu pohyblivých častí prístroja (kotúča, pojazdu a pod.).
4. Pred rezaním materiál prezrite, či v nôm nie sú nežiaduce cudzie predmety, napr. klince, vodiče atď. Pred rezaním ich odstráňte.
5. Rezaný materiál vždy priložte k dorazovej lište prístroja, dlhšie obrobky podložte podperami a vždy, keď je nutné zvýšiť stabilitu obrobku. Nerezte príliš malé obrobky, ktoré nie je možné upnúť zvierkou. Takisto obrobky môžu byť vymrštené a zraníť obsluhu.

Poznámka:

- Mierka dĺžky na dorazovej lište s uvedenými číselnými hodnotami v mm má začiatok v strede reznej drážky (vložky) uprostred stola.
 - Pri rezaní kratších obrobkov pílou Extol® Craft 405425 použite zarážky na ukotvenie obrobku na podperách. Zarážky na podperách je možné použiť aj na presné nameranie dĺžky rezaného materiálu pri potrebe sériového rezania materiálu s rovnakou dĺžkou.
6. Rezaný materiál vždy pripojte zvierkou k pracovnej ploche píly. Jedna ruka obsluhy ovláda rameno píly a volná ruka nesmie z bezpečnostných dôvodov pridržiavať rezaný materiál (na tento účel slúži zvierka), pozrite bezpečnostný piktogram na oboch stranach pracovného stola píly.
 7. Pílu vždy uvádzajte do chodu, ak je rezaný obrobok riadne zaistený zvierkou a prirazený k dorazovej lište.



A UPOZORNENIE:

- Na rezanie kovov a/alebo plastov sa musia použiť na to určené špeciálne kotúče. Pílový kotúč dodávaný s píľou je určený iba na rezanie dreva.
- Píla je určená iba na rezanie zasucha bez použitia vody či kvapalného oleja ako chladiaceho média.
- Prehrievanie špičiek pílových zubov kotúča sa prejavuje zmenou farby pílových zubov a môže to byť spôsobené príliš tupými zubami, nadmerným tlakom vyvíjaným na pílový kotúč počas rezania, zvieraním kotúča v obrobku alebo nevhodným pílovým kotúčom (materiálom kotúča) na rezanie daného materiálu. O vhodnosti použitia daného pílového kotúča pre daný materiál sa informujte u výrobcu či dodávateľa daného pílového kotúča.

ZAPNUTIE PÍLY, REZANIE

- **Na uvedenie píly do chodu pílu uchyťte za rukoväť, stlačte prevádzkový spínač a palcom ruky stlačte poistku na sklopenie ramena píly (obr. 11).**

Bez stlačenia poistiky nebude možné rameno píly sklopíť. Sklopením ramena píly súčasne dôjde k obnaženiu kotúča. Kotúč je nutné viesť do obrobku iba pri plných prevádzkových otáčkach. Nie je možné pílový kotúč priložiť k obrobku a až potom pílu uviesť do chodu.

S rezaním materiálu je nutné začať od vonkajšieho okraja materiálu (na opačnej strane od dorazovej lišty), a preto rameno píly vysuňte vpred, aby pílový kotúč presahoval okraj rezaného materiálu (na tento účel je nutné vopred upraviť dosah pílového kotúča nastavením pojazdu). Za prirodzeného vedenia ramena píly s jemným prítlačom na pílový kotúč postupne vede rez od vonkajšieho okraja materiálu po laserovej alebo načrtnejte líniu rezu smerom k dorazovej lište.

Pred odstránením prerezaného materiálu rameno píly zdvihnite do hornej polohy a uvoľnite prevádzkový spínač. Rameno píly musí byť premiestnené do hornej pozície pôsobením protitlaku ruky, inak by uvoľnením sklopeného ramena došlo k jeho prudkému vymršteniu, čo by pílu poškodilo.

Z bezpečnostných dôvodov sa nesmie rukou odoberať narezaný materiál z pracovného stola píly, ak rameno píly nie je v hornej polohe s pílovým kotúčom v pokoji.

- Počas prevádzky píly udržujte ruky v dostatočnej vzdialosti od rotujúceho kotúča a zaistite dobré odvetrávanie pracovného priestoru.

Pílu vždy prevádzkujte s nainštalovaným vreckom na prach, ktorý pravidelne vyprázdnjte alebo s nainštalovaným exterálnym odsávaním prachu.

A UPOZORNENIE

- Ak budete počas chodu prístroja počuť neštandardný zvuk, vibrácie či chod, prístroj ihneď vypnite, odpojte ho od prívodu el. prúdu a zistite a odstráňte príčinu neštandardného chodu. Ak je neštandardný chod spôsobený poruchou vnútri prístroja, zaistite jeho opravu v autorizovanom servise značky Extol® prostredníctvom obchodníka alebo sa obráťte priamo na autorizovaný servis (servisné miesta nájdete na webových stránkach v úvode návodu).

A UPOZORNENIE

- Pri rezaní vzniká prach, ktorého vdychovanie je zdraviu škodlivé, obzvlášť prach z chemicky ošetrených materiálov, preto pri práci s píľou používajte odsávanie/zber prachu a ešte používajte vhodnú ochranu dýchacích ciest s triedou filtra aspoň P2, ľepšie P3 alebo dýchaci masku (s dostatočnou úrovňou ochrany dýchacích ciest vzhľadom na opracovávaný materiál sa však poradte v obchode s osobnými ochrannými prostriedkami). Pri práci zaistite kvalitné vetranie priestoru. Prach z niektorých druhov dreva, napr. z duba a buka sa považuje za karcinogén. Ďalej používajte dostatočnú ochranu sluchu, zraku, vhodné pracovné rukavice a pracovný odev. O dostatočnej úrovni ochrany a vhodnosti osobného ochranného prostriedku sa poradte v predajni s osobnými ochrannými prostriedkami.

A UPOZORNENIE

- Pílu nepreťažujte, dodržujte pravidelný režim práce a prestávok.

VYPNUTIE PÍLY

- Pre vypnutie píly prevádzkový spínač uvoľnite.

VI. Čistenie, údržba, servis

⚠ UPOZORNENIE

- Pred údržbou, inštaláciou a čistením prístroja odpojte prívodný kábel od zdroja el. prúdu.
- Udržujte prístroj a vetracie otvory motora prístroja čisté. Pravidelne kontrolujte, či nie sú vetracie otvory motoru zanesené. Zanesené otvory bránia prúdeniu vzduchu, čo môže spôsobiť prehriatie motoru.
- Na čistenie používajte vlhkú handričku, zamedzte vniknutiu vody do náradia. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky a rozpušťadlá. Viedlo by to k poškodeniu plastového krytu náradia.
- Prach je možné z píly očistiť tlakovým vzduchom ofukovačom vzduchovou pištoľou, zamedzte však kontaktu vzduchu s vetracími otvormi motora, aby sa prach nedostal do motoru. Zárezovú drážku (vložku) v stole pravidelne zbavujte krátkych odrezkov a prachu, napr. tlakovým vzduchom. Zaistite, aby nečistoty (odrezky, triesky a prach) nebránili v pohybe a funkciu ochranných krytov a nastaviteľných prvkov. Pred použitím a po použití píly je nutné funkciu všetkých ochranných a mobilných prvkov píly preveriť, či je ich funkcia bezchybná. V opačnom prípade pílu nepoužívajte a zaistite nápravu. Pri čistení textílií tlakovým vzduchom zaistite, aby sa prach nedostal vetracími otvormi do motoru.

KONTROLA/VÝMENA UHLÍKOV

- Ak je počas chodu náradia vidieť iskrenie vnútri alebo ak je jeho chod nepravidelný, skontrolujte opotrebenie uhlíkových kief, ktoré sa nachádzajú v úložných puzdrách po odskrutkovaní krytov puzdier na motorovej jednotke (obr. 14, pozícia 32 alebo obr. 15, pozícia 17 podľa modelu píly). Na kontrolu stavu uhlíkových kief je nutné kefy vybrať z úložných puzdier. Uhlíkové kefy sa musia vymeniť súčasne za originálne kusy výrobcu.
- Na opravu prístroja sa musia použiť originálne diely od výrobcu.

VÝMENA PÍLOVÉHO KOTÚČA


- Do píly inštalujte iba kotúče predpísaného typu a rozmerov uvedených v kapitole technické údaje alebo v tabuľke 2. Používajte iba kotúče so špecifikáciou v návode na použitie. Musia sa použiť také kotúče, na ktorých sú vyznačené rovnaké alebo vyššie otáčky, než sú vyznačené otáčky na štítku píly a v návode. Používajte iba pílové kotúče určené pre daný druh materiálu.**

Pílové kotúče nevhodných parametrov môžu spôsobiť poranenie a rýchle opotrebenie prístroja. Nepoužívajte žiadne redukcie ani adaptéry. Skutočnosť, že je možné pílový kotúč na pílu nainštalovať neznamenaná bezpečnú prevádzku píly.


- Nepoužívajte tupé, poškodené alebo prehnuté pílové kotúče. Pílové kotúče s tupými alebo nevhodne usporiadanými zubami spôsobujú zvýšené trenie, zvieranie pílového kotúča a spätný ráz. Brúsenie tupých kotúčov musí vykonávať iba špecialista na brúsnom prístroji. Zváranie trhlín či oprava iných defektov kotúča nie je dovolená. V prípade poškodenia kotúča je nutné ho nahradiať za nový.
- Na rezanie dreva a podobných materiálov používajte iba pílové kotúče, ktoré splňajú požiadavky normy EN 847-1.
- Pri výmene kotúča používajte ochranné pracovné rukavice na ochranu pred ostrými pílovými zubami. Po použití píly pred výmenou kotúča vyčkajte až vychladne.
- Pílový kotúč dodávaný s pílou je určený iba na rezanie dreva. Na rezanie mäkkých neželezných kovov a plastov je nutné použiť na to určený pílový kotúč.

POSTUP VÝMENY KOTÚČA:

- Zaaretujte horný a dolný pojazd (neplatí pri modeli Extol® Craft 405412).
- Na prístup k upínacej skrutke pílového kotúča povolte dolnú skrutku krytu (obr. 16) a dostatočne ju vyskrutkujte tak, aby bolo možné kryt vychýliť na stranu a odkryť upínaciu skrutku pílového kotúča (obr. 17). Skrutku nie je nutné vyskrutkovať celú. Na povolenie a čiastočné vyskrutkovanie skrutky je nutné použiť hexový (ak nedošlo k zmene z výroby). Na prístup k upínacej skrutke pílového kotúča je nutné odklopiť plastový kryt kotúča.
- Stlačte tlačidlo aretácie otáčania vretena (obr. 14, pozícia 33 alebo obr. 15, pozícia 18 podľa modelu píly) a pri stlačenom aretačnom tlačidle kotúčom pootočte, aby došlo k zablokovaniu rotácie vretena.
- Pri zablokovanom otáčaní vretena hexovým kľúčom povolte upínaciu skrutku pílového kotúča otáčaním v smere hodinových ručičiek a upínaciu skrutku s podložkou a upínacou podložkou vyberte.

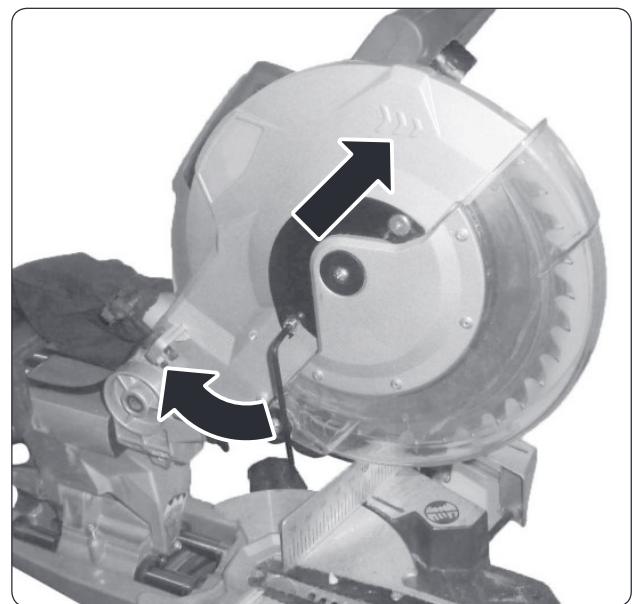

Obr. 16

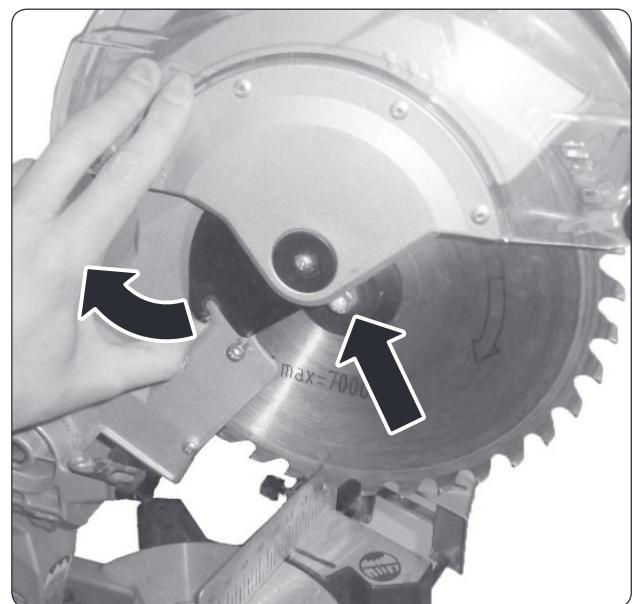

Obr. 17

- Pílový kotúč odoberte z vretna a na vreteno nasadte nový pílový kotúč v takej orientácii, aby pílové zuby boli v rovnakej orientácii ako je šípka na kryte kotúča, pozrite obr. 16.
- Na vreteno píly s nasadeným pílovým kotúčom vložte najprv upínaciu podložku a potom podložku a kotúč upnite riadnym dotiahnutím upínacej skrutky otácaním kľúča v protismere šípky na kotúč pri zaaretovanom otáčaní vretna. Pri zaaretovanom otáčaní vretna sa rukou presvedčte, či je kotúč pevne upnutý na vretnene a nepretáča sa.
- Prievniate späť kryt vretna skrutkou a nakoniec rukou pílovým kotúčom pretočte, či sa kotúč niekde nedotýka krytu. Ak sa kotúč niekde pri otáčaní dotýka, musí sa odstrániť príčina. Píla s týmto nedostatkom sa nesmie uviesť do prevádzky.

NÁHRADNÉ DIELY NA OBJEDNANIE V PRÍPADE POTREBY

Náhradný diel/položka	Objednávacie číslo
Uhlíky pre pílu Extol® Craft 405412	405412C
Pílový kotúč Extol® Premium pre pílu Extol® Craft 405412 Ø 210×3,2×Ø 30 mm, 40 T *)	8803236
Pílový kotúč Extol® Craft pre pílu Extol® Craft 405412 Ø 210×2,7×Ø 30 mm, 60 T *)	19110
Uhlíky pre pílu Extol® Craft 405425	405425C
Pílový kotúč Extol® Premium pre pílu Extol® Craft 405425 Ø 250×3,2×Ø 30 mm, 40 T *)	8803241
Pílový kotúč Extol® Craft pre pílu Extol® Craft 405425 Ø 250×3,1×Ø 30 mm, 60 T *)	19113

Tabuľka 2

- Význam uvedenej špecifikácie pílových kotúčov je nasledujúci: priemer kotúča x šírka rezu (SK plátkov) x priemer upínacieho otvoru x počet zubov. Všetky uvedené kotúče sú určené iba na rezanie dreva.
- V prípade potreby záručnej opravy výrobku sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste výrobok kúpili, a ktorý zaistí opravu v autorizovanom servise značky Extol®. Pre pozáručnú opravu sa obráťte priamo na autorizovaný servis značky Extol® (servisné miesta nájdete na webových stránkach v úvode návodu).

► **Bezplatná záručná oprava sa vzťahuje iba na výrobné chyby výrobku (skryté a vonkajšie) a nevzťahuje sa na opotrebenie výrobku v dôsledku nadmernej zátáže či bežného používania alebo na poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním.**

VII. Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ VÝSTRAHA!

Je nutné prečítať všetky bezpečnostné pokyny, návod na používanie, obrázky a predpisy dodané s týmto náradím. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.

Všetky pokyny a návod na používanie musíte uschovať, aby bolo možné do nich neskoršie nahliadnuť.

Výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch je myšlené elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete, alebo elektrické náradie napájané z batérii (bez pohyblivého prívodu).

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA

- Pracovisko je potrebné udržiavať v čistote a dobre osvetlené.** Neporiadok a tmavé priestory bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapaliť prach alebo výparы.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte v prístupe deťom a ďalším osobám.** Ak budete rušení, môžete stratíť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Vidlice pohyblivého prívodu elektrického náradia musia vyhovovať sietovej zásuvke.** Vidlice sa nesmú žiadnym spôsobom upravovať. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, sa nesmú používať žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami a príslušné zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzemnených predmetov, ako je napr. potrubie, teleso ústredného vykurovania, sporáky a chladničky.** Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené zo zemou.
- Elektrické náradie nesmiete vystavovať dážďu, vlhkmu alebo aby bolo mokré.** Ak sa do elektrického náradia dostane voda, zvýši sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Pohyblivý prívod sa nesmie používať na iné účely.** Elektrické náradie sa nesmie nosiť alebo ťahať za prívod, ani sa NESMIE ťahom za prívod odpojovať vidlica zo zásuvky. Prívod je treba chrániť pred teplom, mastnotou, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Ak elektrické náradie používate vonku, používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.** Používanie predĺžovacieho prívodu na použitie vonku obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Ak používate elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD).** Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pojem „prúdový chránič (RCD)“ môže byť nahradený pojmom „hlavný istič obvodu (GFCI)“ alebo „istič unikajúceho prúdu (ELCB)“.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB

- Pri používaní elektrického náradia musí byť obsluha pozorná, musí sa venovať tomu, čo práve robí a musí sa sústredit a trieza uvažovať.** Elektrické náradie sa nesmie používať, ak je obsluha unavená alebo pod

- vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poranieniu osôb.
- b) **Používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí.** Ochranné pomôcky ako je napr. respirátor, bezpečnostná obuv s úpravou proti šmyku, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) **Musíte zabrániť neúmyselnému spusteniu stroja.** Uistite sa, či je spínač pred zapojením vidlice do zásuvky a/alebo pri pripájaní batériovej súpravy, zdvíhaním alebo prenášaním náradia v polohe vypnuté. Prenášanie náradia s prstom na spínač alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) **Skôr ako náradie zapnete, odstráňte všetky nastavacie nástroje alebo kľúče.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý necháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) **Obsluha musí pracovať len tam, kde bezpečne dosiahne.** Obsluha musí vždy udržiavať stabilný postoj a rovnáhu. To umožní lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v nepredvídateľných situáciách.
- f) **Vhodne sa obliekajte.** Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Obsluha musí dbať na to, aby mala clasy a odev dostatočne ďaleko od pohyblivých častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu zachytiať pohybujúce sa časti.
- g) **Ak sú k dispozícii prostriedky na pripojenie zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, zaistite, aby také zariadenia boli pripojené a správne používané.** Používanie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo spôsobené vznikajúcim prachom.
- h) **Obsluha nesmie dopustiť, aby sa z dôvodu rutiny, ktorá vychádza z častého používania náradia, stala samolúbou a začala ignorovať zásady bezpečnosti náradia.** Neopatrná činnosť môže v zlomku sekundy spôsobiť závažné poranenie.
- #### 4) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
- a) **Elektrické náradie sa nesmie preťažovať.** Používajte správne elektrické náradie, ktoré je určené na vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktorú bolo skonštruované.
- b) **Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nejde zapnúť a vypnúť spínačom.** Každé elektrické náradie, ktoré nejde ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) **Pred akýmkolvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením elektrického náradia je treba vytiahnuť vidlicu zo sieťovej zásuvky a/alebo odobrať batériovú súpravu z elektrického náradia, ak je odnímateľná.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) **Nepoužívané elektrické náradie uskladňujte mimo dosahu detí a nedovolte osobám, ktoré neboli zoznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali.** Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) **Elektrické náradie a príslušenstvo je nutné dodržiavať.** Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, zameriavajte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékolvek ďalšie okolnosti, ktoré by mohli ohroziť funkčnosť elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- f) **Rezacie nástroje je treba udržiavať ostré a čisté.** Správne udržiavané a nabrúsené rezacie nástroje sa zachytia alebo zablokujú o materiál s oveľa menšou pravdepodobnosťou a práca s nimi sa ľahšie kontroleje.
- g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď, používajte v súlade s týmito pokynmi, takým spôsobom, aký je predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce.** Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než tých pre ktoré bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- h) **Rukoväte a povrhy na uchopenie je treba udržiavať suché, čisté a bez mastnoty.** Šmykľavé rukoväte a povrhy na uchopenie neumožňujú v neočakávaných situáciách bezpečné držanie a kontrolu náradia.
- #### 5) SERVIS
- a) **Opravy elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely.** Tak bude zaistená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia, ako bola pred jeho opravou.

VIII. Bezpečnostné pokyny pre pokosové píly

- a) **Pokosové píly sú určené na rezanie dreva alebo materiálov podobných drevu, nesmú sa používať s abrazívnymi reznými kotúčmi, ktoré sú určené na rezanie železnych materiálov, ako sú profily, tyče, klince atď.** Prach vzniknutý pri brúsení spôsobí, že sa pohyblivé časti, napríklad spodný ochranný kryt, zablokujú. Iskry, ktoré vznikajú pri abrazívnom rezaní, spália spodný ochranný kryt, ochranu proti ostrinám a ostatné plastové časti.
- b) **Vždy, keď je to možné, je nutné na upevnenie obrobku použiť svorky.** Ak obsluha podopiera obrobok rukou, ruku je nutné vždy držať aspoň 100 mm od pílového kotúča. Táto pila sa nesmie používať na rezanie kusov, ktoré sú príliš malé na to, aby sa mohli bezpečne upnúť alebo držať rukou. Ak je ruka obsluhy príliš blízko k pílovému kotúču, je tu zvýšené riziko poranenia spôsobené dotykom s pílovým kotúcom.
- c) **Obrobok musí byť nehybný a musí byť pripojený alebo držaný proti vodiacemu pravítku aj stolu.** V žiadnom prípade sa obrobok nesmie prisúvať ku kotúču alebo rezať „voľne v ruke“.
- d) **Neupevnené alebo pohybujúce sa obrobky by mohli vyletiet vysokou rýchlosťou, a spôsobiť poranenie.**
- e) **Pílu je nutné do obrobku tlačiť.** Píla sa do obrobku nesmie tăhať. Aby sa vykonal rez, je nutné zdvihnuť hlavu píly a bez rezania ju vytiahnuť cez obrobok, spustiť motor, stlačiť hlavu píly dole a tlačiť pílu do obrobku. Rezanie v čase tăhania pravdepodobne spôsobí, že pílový kotúč vyjde na povrch obrobku a silou vrhne jednotku s pílovým kotúčom smerom k obsluhe.
- f) **Obsluha nesmie nikdy rukami pretínať zamýšlanú priamu rezu, a to ani pred pílovým kotúčom ani za ním.** Držať obrobok „cez ruku“, t. j. držať obrobok vpravo od pílového kotúča ľavou rukou alebo naopak, je veľmi nebezpečné.
- g) **Nesmie sa siaháť za vodiacie pravítko ani jednou rukou bližšie ako 100 mm od oboch strán pílového kotúča, a to s cieľom odstránenia odrezkov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu v čase, keď sa kotúč otáča.** Skutočnosť, že sa otáčajúci pílový kotúč nachádza blízko ruky používateľa, nemusí byť zrejmá, a používateľ sa môže väčne zraniť.

- g) Pred rezaním je nutné prezrieť obrobok. Ak je obrobok ohnutý alebo pokrútený, musí sa pripojiť s vorkou tak, aby jeho strana ohnutá von smerovala k vodiacemu pravítku. Vždy je nutné sa uistíť, že medzi obrobkom, vodiacim pravítkom a stolom nie je pozdĺž priamky rezu medzera. Ohnuté alebo pokrútené obrobky sa môžu krútiť alebo posúvať a môžu spôsobiť uviaznutie rotujúceho pílového kotúča počas rezania. V obrobku by nemali byť žiadne klince ani cudzie predmety.
- h) **Pílová jednotka sa nesmie použiť, kým zo stola nie je upratané všetko náradie, odrezky atď.** Malé nečistoty alebo odpadnuté kúsky dreva alebo iné predmety, ktoré sú v kontakte s otáčajúcim sa kotúčom, môžu byť vysokou rýchlosťou odhodené.
- i) **V jednom okamihu sa smie rezať iba jeden obrobok.** Viac obrobkov na sebe nie je možné vhodným spôsobom pripojiť a môžu počas rezania uviaznuť na kotúči alebo sa zdvíhať.
- j) **Pred použitím sa musí zaistiť, aby sa pokosová píla pripievnila alebo umiestnila na rovný pevný pracovný povrch.** Rovný a pevný pracovný povrch zníži riziko, aby sa pokosová píla stala nestabilnou.
- k) **Prácu je potrebné si naplánovať.** Zakaždým, keď sa mení uhol úkosu alebo pokusu, je nutné sa uistíť, že nastaviteľné vodiace pravítka je správne nastavené, aby podopieralo obrobok a nekolidovalo s pílovým kotúčom alebo systémom ochranných krytov. S vypnutým náradím a bez obrobku na stole je potrebné tahať pílový kotúč celým simulovaným rezom, aby sa obsluha uistila, že tu nenastane žiadna kolízia alebo nebezpečenstvo zarezania do vodiaceho pravítka.
- l) **Je nutné zaistiť dostatočnú podperu, napríklad rozšírenie stola, kozy na rezanie dreva atď., ak sa režu obrobky širšie alebo dlhšie, než je pracovná doska stola.** Obrobky dlhšie alebo širšie než je stôl pokosovej píly sa môžu prevrátiť, ak nie sú bezpečne podopreté. Ak sa odrezok alebo obrobok prevráti, môže nadvihnuť spodný ochranný kryt alebo byť odhodený rotujúcim kotúčom.
- m) **Ďalšia osoba nesmie pôsobiť ako náhrada za rozšírenie stola alebo ako prídavná podpera.** Nestabilná podpera obrobku môže spôsobiť uviaznutie kotúča alebo zdvíhanie obrobku počas rezania, pričom môže tahať obsluhu a pomocné prostriedky smerom k otáčajúcemu sa kotúču.
- n) **Odrezok sa nesmie zaseknúť ani sa nijako tlačiť na rotujúci pílový kotúč.** Ak sa odrezok obmedzí, t.j. použije sa doraz dĺžky obrobku, odrezok by sa mohol vkliniť do kotúča, a ten by ho mohol prudko odhodiť.
- o) **Vždy je nutné použiť s vorkou alebo prípravok konštruovaný na správne upnutie guľatých materiálov, napr. tyčí alebo rúrok.** Tyče majú tendenciu sa pri rezaní otáčať, čo spôsobuje, že sa pílový kotúč „zahryzne“ a tiahá obrobok s rukou obsluhy do pílového kotúča.
- p) **Pred dotykom s obrobkom nechajte pílový kotúč dosiahnuť plné otáčky.** Toto zníži riziko odhodenia obrobku.
- q) **Ak sa obrobok alebo pílový kotúč zasekne, je nutné pokosovú pílu vypnúť.** Je nutné počkať, až sa všetky pohyblivé časti zastavia a odpojiť vidlicu od zdroja energie a/alebo odobrať batériovú súpravu. Potom je možné pracovať na uvoľnení zaseknutého materiálu. Pokračovanie rezania so zaseknutým obrobkom by mohlo spôsobiť stratu kontroly alebo poškodenie pokosovej píly.
- r) **Po dokončení rezu a pred odobratím odrezku je nutné uvoľniť spínač, držať hlavu píly dole a čakať, až sa pílový kotúč zastaví.** Je nebezpečné, aby obsluha približovala hlavu k rotujúcemu kotúču.

IX. Doplňkové bezpečnostné pokyny

- Pred použitím vždy zaistite stabilnú polohu prístroja jeho pripojením k podstavcu alebo rovnej stabilnej ploche.
- Pracujte v dobre odvetrávanom priestore.
- Vždy zaistite dostatočné osvetlenie pracovného miesta.
- Nikdy na prístroj nestúpajte. Ak sa prístroj prevrhne alebo ak sa dostanete do kontaktu s pílovým kotúčom, môže dôjsť k porananiu.
- Zaistite, aby ochranné kryty náležite fungovali a boli v riadnom stave v príslušnej polohe.
- Nikdy prístroj nepoužívajte bez zárezovej drážky v stole alebo ak je drážka poškodená. Použitie prístroja s poškodenou zárezovou drážkou môže viesť k zraneniu. Poškodenú drážku nechajte vymeniť za originálny diel dodávaný výrobcom.
- Za chodu prístroja udržujte ruky mimo oblasti rezu, pretože pri kontakte s pílovým kotúčom dôjde k porananiu.
- Nikdy z miesta rezu neodstraňujte odrezky, triesky a pod., ak je pílový kotúč v pohybe.
- Pílový kotúč vedťte proti obrobku iba za chodu motora. V opačnom prípade hrozí zaseknutie pílového kotúča v obrobku a následné nebezpečenstvo spätného rázu.
- Rukováti prístroja udržujte suché, čisté, bez oleja a tuku. Mastné rukováti sú klzke a vedú k strate kontroly nad strojom.
- Prístroj používajte len vtedy, ak sú pracovná plocha aj obrobok zbavené nežiaducích predmetov a nečistôt (triesok, klincov, zeminy, malty a pod.). Malé kúsky dreva alebo iné predmety, ktoré sa dostanú do kontaktu s rotujúcim pílovým kotúčom, môžu byť vymrštené a zraní tak obsluhu.
- Opracovávaný obrobok vždy pevne upnite. Neopracovávajte obrobky, ktoré sú na pevné upnutie príliš malé.
- Prístroj používajte iba pre materiály, pre ktoré je určený. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu používateľa.
- Ak sa pílový kotúč zovrie, prístroj vypnite a obrobok pridržte. Skôr ako prístroj znova zapnete, odstráňte príčinu zovretia pílového kotúča.
- Nepoužívajte pílové kotúče z vysokolegovanej rýchloreznej ocele (oceľ HSS) a kotúče, ktorých maximálne povolené otáčky sú nižšie než otáčky prístroja. Také pílové kotúče môžu ľahko prasknúť.
- Po vypnutí stroja sa pílového kotúča nedotýkajte, ale vyčkajte, až sa ochladí.
- Prístroj za chodu vytvára elektromagnetické pole, ktoré môže negatívne ovplyvniť fungovanie aktívnych či pasívnych lekárskych implantátov (kardio-stimulátorov) a ohroziť život používateľa. Pred používaním tohto náradia sa informujte u lekára alebo výrobcu implantátu, či môžete s týmto prístrojom pracovať.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LASER

- Zabráňte kontaktu laserového lúča s očami. Do laserového lúča sa nepozerajte. Ak dôjde k neúmyselnému zasiahnutiu očí, ihneď uhnite hlavou ako ochranné opatrenie. Laserový lúč nesledujte optickými prístrojmi.
- Zabráňte kontaktu laserového lúča s lesklými povrchmi. Lesklý povrch môže lúč odraziť späť smerom k používateľovi.
- Nainštalovaný laser nenahradzujte za iný typ. Opravu alebo výmenu nechajte vykonať v autorizovanom servise značky Extol®.

X. Transportná a prepravná poloha píly

- Pre transport sklopte rameno píly do uzamknutej polohy podľa obr. 1., bližšie informácie sú uvedené vyššie. Model píly Extol® Craft 405425 má prenosné rukoväti, menší model píly Extol® Craft 405412 sa prenáša uchopením za podstavec píly.

XI. Skladovanie

- Vyčistený prístroj skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí s teplotou do 45 °C. Náradie chráňte pred priamym slnečným žiareniom, sálavými zdrojmi tepla, vlhkostou a vniknutím vody.

XII. Odkazy na značky a piktogramy

EXTOL® 405412 1450 W 220-240V~50Hz $n_0 = 5000 \text{ min}^{-1}$ $\varnothing 210 \text{ mm} \times 2,8 \text{ mm} \times \varnothing 30 \text{ mm} 6,7 \text{ kg}$	<table border="1"><tr><td>0°/90°</td><td>120 x 60 mm</td></tr><tr><td>±45°/90°</td><td>85 x 60 mm</td></tr><tr><td>0°/45°</td><td>120 x 34 mm</td></tr><tr><td>±45°/45°</td><td>85 x 34 mm</td></tr></table>	0°/90°	120 x 60 mm	±45°/90°	85 x 60 mm	0°/45°	120 x 34 mm	±45°/45°	85 x 34 mm
0°/90°	120 x 60 mm								
±45°/90°	85 x 60 mm								
0°/45°	120 x 34 mm								
±45°/45°	85 x 34 mm								
Produced by Madal Bal a.s. Průmyslová zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín	 www.extol.eu								

EXTOL® 405425 1800 W 220-240V~50Hz $n_0 = 4500 \text{ min}^{-1}$ $\varnothing 250 \text{ mm} \times 3,2 \text{ mm} \times \varnothing 30 \text{ mm} 12,6 \text{ kg}$	<table border="1"><tr><td>0°/90°</td><td>310 x 85 mm</td></tr><tr><td>±45°/90°</td><td>215 x 85 mm</td></tr><tr><td>0°/45°</td><td>310 x 50 mm</td></tr><tr><td>±45°/45°</td><td>215 x 50 mm</td></tr></table>	0°/90°	310 x 85 mm	±45°/90°	215 x 85 mm	0°/45°	310 x 50 mm	±45°/45°	215 x 50 mm
0°/90°	310 x 85 mm								
±45°/90°	215 x 85 mm								
0°/45°	310 x 50 mm								
±45°/45°	215 x 50 mm								
Produced by Madal Bal a.s. Průmyslová zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín	 www.extol.eu								

	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.
	Zariadenie triedy ochrany II. Dvojitá izolácia.
	Pri práci používajte rukavice.
	Nebezpečná oblasť, nebezpečenstvo poranenia pílovým kotúcom! Udržujte ruky čo najďalej od tejto oblasti.
	Pri práci používajte vhodnú ochranu zraku, slchu a ochranu dýchacích ciest.
	Laserové žiarenie. Nepozerajte sa do laserového lúča. Laserové zariadenie triedy 2.
Sériové číslo	Na výrobku je uvedené sériové číslo. Prvé dvojčíslo vyjadruje rok, druhé mesiac a nasleduje číslo výrobnej súrny.

Tabuľka 3

XIII. Likvidácia odpadu

OBALOVÉ MATERIÁLY

- Obalové materiály vyhodzíte do príslušného kontajnera na triedený odpad.

NEPOUŽITEĽNÝ VÝROBOK (ELEKTROZARIADENIE)

- Nepoužiteľný výrobok nevyhodzujte do zmesového odpadu, ale odovzdajte ho na ekologickú likvidáciu. Podľa smernice 2012/19 EÚ sa nesmie elektrozariadenie vyhadzovať do zmesového odpadu, ale sa musí odovzdať na ekologickú likvidáciu do zberu elektrozariadení. Informácie o zbernych miestach a podmienkach zberu dostanete na obecnom úrade.



XIV. Zodpovednosť za poruchy

ZÁRUČNÁ DOBA

Zodpovednosť za chyby (záruka) na Vami zakúpený výrobok platí 2 roky od dátumu zakúpenia podľa zákona. Pri splnení nižšie uvedených obchodných podmienok, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, Vám výrobok bude bezplatne opravený.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť (ak to jeho povaha umožňuje) a vystaviť doklad o zakúpení v súlade so zákonom. Všetky údaje v doklade o zakúpení musia byť vypísané nezmazateľným spôsobom v okamžiku predaja tovaru.
- Už počas výberu tovaru dôkladne zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom k jeho reklamácii.
- Pre uplatnenie nároku na záručnú opravu musí byť tovar predaný s patričným dokladom o zakúpení.
- Pre prijatie tovaru na reklamáciu mal byť tovar, pokiaľ to bude možné, očistený a zabalený tak, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu (najlepšie v originálnom obale). Z dôvodu presnej diagnostiky poruchy a jej dôkladného odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
- Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
- Servis tiež nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimku tvoria prípady, keď príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu poruchy výrobku.
- Zodpovednosť za poruchy („záruka“) sa vzťahuje na skryté a viditeľné poruchy výrobku.
- Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
- Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú dobu zodpovednosti za poruchy vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie.

- 10) Nárok na bezplatnú opravu zaniká v prípade, že:
- výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
 - bol prevedený zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal a.s. alebo autorizovaným servisom značky Extol.
 - výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré bol určený
 - bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálou súčasťou.
 - k poškodeniu výrobku alebo nadmernému opotrebovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby.
 - výrobok havaroval, bol poškodený vyššou mocou či nedbalosťou užívateľa.
 - škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - závady boli spôsobené nevhodným skladovaním alebo manipuláciou s výrobkom
 - výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - bolo prevedené falšovanie dokladu o zakúpení alebo reklamačnej správy.
- 11) Zodpovednosť za poruchy sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo na použitie výrobku na iné účely než na tie, na ktoré je určený.
- 12) Zodpovednosť za poruchy sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku, ktoré je prirodzené z dôvodu jeho bežného používania, napr. obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita akumulátora po dlhodobom používaní atď.
- 13) Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa k zakúpeniu veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
- 14) Nie je možné uplatňovať nárok na bezplatnú opravu poruchy, na ktorú už bola predávajúcim poskytnutá zľava. Pokiaľ spotrebiteľ výrobok svojpomocne opraví, potom výrobca ani predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie výrobku alebo zdravotné problémy z dôvodu neodbornej opravy alebo použitia neoriginálnych náhradných dielov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

Pre uplatnenie práva na záručnú opravu tovaru sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste tovar zakúpili.
 Pre opravu po uplynutí záruky sa tiež môžete obrátiť na nás autorizovaný servis.
 Najbližšie servisné miesta nájdete na www.extol.sk.
 V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie, poradíme Vám na: **Fax: +421 2 212 920 91**
Tel.: +421 2 212 920 70 E-mail: servis@madalbal.sk

EÚ a GS Vyhlásenie o zhode

Výrobca: Madal Bal a.s.
 Bartošova 40/3 • CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,
 že následne označené zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené vyhotovenia, zodpovedajú príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Extol® Craft 405412
Pokosová a kapovacia píla 1 450 W; 210 mm

Extol® Craft 405425
Pokosová a kapovacia píla 1 800 W; 250 mm

sú v zhode s nasledujúcimi harmonizovanými normami
 vrátane ich platných vydaných príloh, ak existujú:

EN 61029-1:2009, EN 61029-2-9:2012
 do 15. 11. 2019/EN 62841-1:2015, EN 62841-3-9:2015
 od 15. 11. 2019 EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/potom
 EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
 EN 61000-3-3:2013; EN 62321:2008, EN 60825-1:2014,
 ZEK 01.4-08/11.11, AfPS GS 2014:01

a harmonizačnými predpismi:

2006/42 ES
 2014/35 EÚ
 2011/65 EÚ
 2014/30 EÚ

Kompletizáciu technickej dokumentácie 2006/42 ES vykonal Martin Šenkýř so sídlom na adrese výrobcu.

Technická dokumentácia (2006/42 ES)
 je dostupná na adrese výrobcu.

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode: Zlín, 26. 4. 2017

Osoba oprávnená na vypracovanie
 EÚ vyhlásenia o zhode v mene výrobcu
 (podpis, meno, funkcia):



Martin Šenkýř
 člen predstavenstva spoločnosti výrobcu